

# EXTRÉMITÉ DE DISPOSITIF MÉDICAL RETROUVÉ DANS LA VESSIE D'UN PATIENT : LE BLOC, LA STÉ TOUS IMPLIQUÉS !

D. SOULIES<sup>1,2</sup>, M. JUGAIN<sup>1,2</sup>, A. PEREIRA<sup>1</sup>, M-A. BAUDONNET<sup>1,2</sup>

**STÉRILISATION CENTRALE<sup>1</sup>  
PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR<sup>2</sup>**

**SERVICE PUI ET STÉRILISATION**  
Maison de Santé Protestante Bordeaux-Bagatelle - 33400 Talence

doriane.soulies@hotmail.com

## INTRODUCTION / CONTEXTE

Réssection trans-urétrale de prostate (RTUP) nécessitant plusieurs Dispositif Médical Réutilisable Stérile (DMRS)

**6 MOIS plus tard**

Réintervention pour douleurs vésicales → découverte d'un **corps étranger**

Embout d'une chemise de trocart reconnu par l'IBODE de stérilisation

**Évènement Indésirable Associé aux Soins (EIAS) GRAVE**

## OBJECTIF

Comprendre les causes de cet EIAS grâce à une analyse a posteriori des dysfonctionnements et mise en place d'actions correctives à court et long terme.

## MATÉRIEL ET MÉTHODE

### Constitution d'un groupe pluridisciplinaire :

agents de stérilisation, pharmaciens, IBODE de stérilisation, chirurgien, cadres de santé

### Recueil d'informations :

dossiers patients et rapports de stérilisation du DMRS, observation des pratiques au bloc opératoire et des contrôles lors du traitement en stérilisation

### Déclaration de matériovigilance à l'ANSM et au fabricant

Recherche des facteurs contributifs des défaillances par **Retour d'Expérience (REX) selon la méthode ALARM**

## RÉSULTATS

### CHRONOLOGIE DES FAITS

#### Septembre 2023

UTILISATION de la chemise de trocart et casse de l'embout dans la vessie du patient (inaperçue)

#### Novembre 2023

SIGNALEMENT de la non-conformité sur l'embout par un agent de stérilisation  
ENVOI EN RÉPARATION du DMRS

#### Janvier 2024

REMISE EN SERVICE du DMRS réparé

#### Mars 2024

RÉ-OPÉRATION → DÉCOUVERTE d'un corps étranger dans la vessie du patient

RÉUTILISATION de l'instrument endommagé sur 4 patients

REX : **CAUSES** latentes retrouvés et **ACTIONS** correctives proposées

#### Avril 2024

##### BLOC OPÉRATOIRE

**Absence de vérification** de l'intégrité de la chemise après utilisation

**Ajout de la photo de la chemise** sur l'emballage final après stérilisation  
**Remplacement des anciennes chemises** dans les 2 compositions contenant ce DMRS

##### STÉRILISATION

**Non vérification systématique** de l'intégrité de cette chemise à la stérilisation

**Ajout de photos avec un focus** sur cet embout sur les listings des compositions  
**Apparition d'un message d'alerte** sur OPTIM® à l'étape de recomposition

##### BLOC ET STÉRILISATION

**Non signalement de la casse** de l'embout sur la fiche de liaison bloc/stérilisation

**Rappel sur la vigilance** à avoir vis-à-vis des instruments à l'ensemble des deux équipes  
**Audit de notre prestataire de réparation** des DMRS

## DISCUSSION & CONCLUSION

- La mise en place des mesures correctives est en cours d'organisation et sera évaluée dans le temps afin d'en mesurer l'efficacité.
- L'organisation de ce REX a permis de **sensibiliser les professionnels du bloc et de la stérilisation** au risque important d'un défaut de contrôle de ce DM.
- Cet EIAS montre l'importance du **travail collaboratif entre le bloc et la stérilisation** à maintenir et à renforcer.
- Des limites ont été rencontrées : pas de participation des IBODE du bloc au REX, refus du fabricant du DMRS d'expertiser l'instrument défectueux car réparé par un prestataire externe.

